

POUŽITÍ

- v běžných měřicích okruzích systémů průmyslové automatizace
- k rychlému úplnému uzavření nebo otevření průtoku provozní tekutiny, která může kulovým kohoutem proudit oběma směry, doporučený směr je určen šipkou na tělese
- jako vybrané zařízení bezpečnostní třídy 2 a 3 ve smyslu vyhlášky č. 132/2008 Sb. o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd
- jako vybrané zařízení bezpečnostní třídy 2, 3 a 4 ve smyslu vyhlášek ÚJD SR č. 430/2011 Z.z. o požadavcích na jadernou bezpečnost a č. 431/2011 Z.z. o systému managementu kvality
- do prostředí, kde je vyžadována mechanická odolnost dle ČSN EN 60068-2-6 ed. 2 (třída AH2 dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3) a seizmická způsobilost elektrického zařízení bezpečnostního systému jaderných elektráren dle ČSN IEC 980 (MVZ úroveň SL-2), což je v souladu s kvalifikačními požadavky JE Mochovce (MO34), JE Dukovany a JE Temelín, viz prohlášení výrobce ZPA Nová Paka č. rem-cec005-11
- jako speciální provedení ve stupni čistoty pro kyslík (O₂), tato armatura se dodává dokonale odmaštěna a opatřena přívěsným modrým štítkem (kód P2S)
- jako speciální provedení s čistotou vnitřních povrchů stupně I dle TPE 10-40/1926/85 (kód PC1)
- pro průmyslové prostředí se zvýšenou koncentrací SO₂, v prostředí s mořským klimatem

Kulové kohouty nelze používat k regulaci průtoku, jedná se o uzavírací celoprůtokovou armaturu.

Kulové kohouty nejsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb..

POPIS

Základem kohoutu je těleso, ve kterém je uložena uzavírací koule, ta je prostřednictvím hřídele spojena s rukojetí pro ruční ovládání kohoutu.

Polohy kohoutu "ZAVŘENO"- "OTEVŘENO" (OFF-ON) jsou vymezeny dorazem rukojeti.

Konstrukce kohoutu je antistatická, zajišťuje elektrické propojení všech dílů, které jsou v kontaktu s provozní tekutinou a pláštěm (tělesem) armatury.

Konstrukce kohoutu splňuje i ochranu proti případnému vytlačení ovládacího mechanismu z tělesa kohoutu.

Těleso kohoutu neobsahuje „mrtvé prostory“, v nichž by mohly zůstat zbytky pracovních tekutin nebo se usazovat jejich tuhé složky.

K tělesu jsou přišroubovány příruby s navařenými volitelnými vstupními a výstupními připojovacími koncovkami.

Uzavírací element armatury (koule) se otáčí kolem své osy kolmé na směr proudění a v otevřeném stavu provozní tekutina protéká kulovým kohoutem.

Kohout se zavírá (otevírá) otočením rukojeti doprava (doleva) o 90° až na doraz, čímž dojde k úplnému uzavření nebo otevření kulového kohoutu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické požadavky na kulové kohouty jsou uvedeny v ČSN 13 4103.

Jmenovitá světlost dle ČSN EN ISO 6708: DN 10

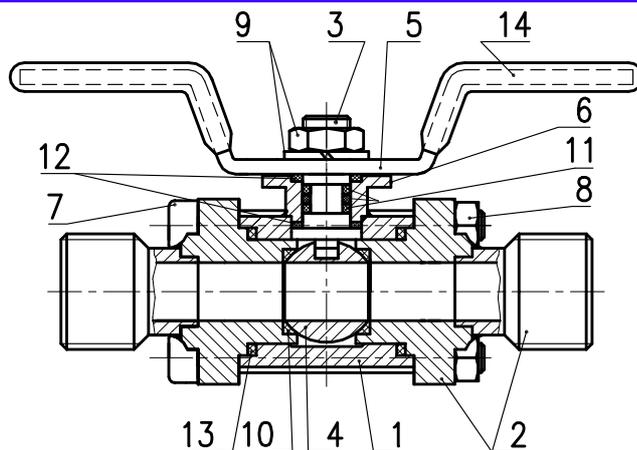
Jmenovitý tlak dle ČSN EN 1333: PN 63

Pracovní poloha: libovolná

Hmotnost: cca 0,45 kg

Druh provozu: trvalý

Připojení k potrubí: volitelné vstupní a výstupní připojovací koncovky dle tab. 2



Pozice	Název dílu	Materiál
1	těleso	1.4541 *
2	příruby a koncovky	1.4541 *
3	hřídel	1.4541 *
4	koule	AISI 316 *
5	rukojeť	1.4541 *
6	pouzdro hřídele	1.4541 *
7	šrouby	neraz. ocel A2
8	matice	neraz. ocel A2
9	matice, podložka	neraz. ocel A2
10	sedlo	PTFE
11	ucpávka	FPM (NBR)+PTFE
12	vymešovací kroužek	PVDF
13	těsnění přírub	FPM (NBR)
14	návrlek rukojeti	VINYL

*) na tyto materiály má výrobce příslušný atest 3.1 dle ČSN EN 10204

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Kulové kohouty jsou konstruovány pro prostředí definované skupinou parametrů a jejich stupni přísnosti IE36/3C4 pro SO₂ dle ČSN EN 60721-3-3 a následujících provozních podmínek, tj. v místech s minimální ochranou proti denním výkyvům venkovního klimatu, vystavených slunečnímu záření, s působením srážek zanášených deštěm.

Kulové kohouty mohou být občas vystaveny mořskému klimatu dle ČSN EN 60068-2-52, stupeň přísnosti 2.

Relativní vlhkost okolního prostředí:

10 až 100 % s kondenzací, s horní mezí vodního obsahu 29g H₂O/kg suchého vzduchu

Atmosférický tlak: 70 až 106 kPa

Maximální provozní teplota:

150 °C - s těsněním z materiálu FPM

125 °C - s těsněním z materiálu NBR

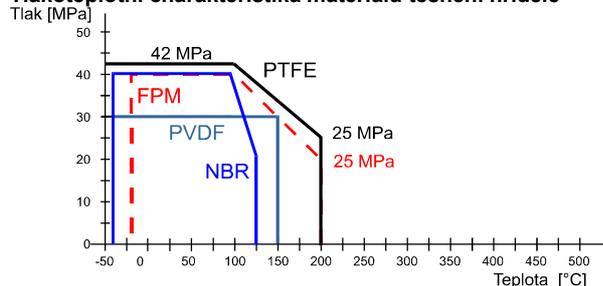
Provozní tekutina: technická voda, jiné kapaliny a plynná paliva

TLAKOVÉ A TEPLTNÍ CHARAKTERISTIKY


Hodnoty tlaku a teploty pracovního média, pro které může být armatura použita, jsou určeny především materiálem těsnění sedla a ucpávky kulového kohoutu, dále pak i materiálem tělesa kohoutu.

Při stanovení provozních podmínek je proto nutno vycházet z obou grafů. Provozní charakteristiky armatury jsou potom určeny materiálem s horšími parametry.

Tlakoteplotní charakteristika materiálů těsnění hřídele



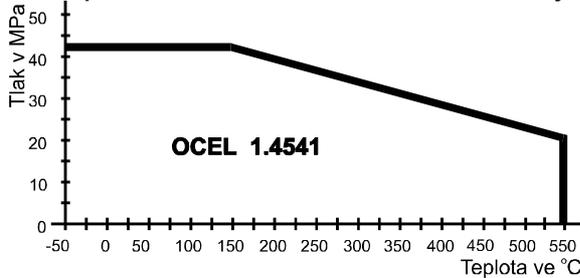Tlakoteplotní charakteristika materiálu tělesa armatury



CHEMICKÁ ODOLNOST TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ

Důležitým parametrem, který určuje spolehlivost ventilu, je chemická odolnost materiálů těsnicích prvků. V tabulce jsou informativně uvedeny nejčastěji se vyskytující látky spolu s chemickou odolností materiálů těsnicích prvků. V případě jiných látek je nutné provést zkoušky chemické odolnosti přímo u zákazníka za předpokládaných provozních podmínek (teplota, tlak, koncentrace, ...)

Médium		FPM	NBR	PTFE	PVDF	
Aceton		-	-	*	+	
Acetylen		+	+	+	+	
Benzín		+	*	+	+	
Čpavek	vodný roztok	-	-	+	+	
	kapalný	-	*		+	
	plynný	*	*		+	
Etylen		+	+		+	
Hydraulické kapaliny	nehořlavé	*	-		+	
Hydroxidy		*	*		+	
Kyseliny	Boritá	+	+	+	+	
	Citronová	+	+	*	+	
	Dusičná	-	+	-	+	
	Fluorovodíková	< 65%	*	+	-	+
		> 65%	*		-	
	Fosforečná	10%	+	+	+	+
		koncentrát	+	+	+	+
		vroucí konc.	+		-	
	Chlorovodíková	10%, 80°C	*	+	-	+
		36%, 20°C	*	+	*	+
	Chromová		+		-	
	Jablečná		+	+	+	+
	Karbolová		-		-	
	Kyanovodíková		+		*	
	Máselná		*		*	
	Mléčná		+	+	*	+
	Mravenčí	10%	-	+	-	+
	Octová	10%	-	+	-	+
	Salicylová		+	+	+	+
		+	+	+	+	
Sírová	25%	*	+	*	+	
	80%	-	*	-	*	
Šťavelová	10%	+	+	+	+	
Uhlíčitá		+	+	+	+	
Vinná		+	+	+	+	
Kyslík		+	-	+	+	
Oleje		+	*	+	+	
Pára	< 200°C	*	-	-	+	
	> 200°C	-	-	-	-	
Perchloretylen		+	*	+	+	
Petrolej		+	*	+	+	
Plynná paliva		+	+	+	+	
Radioaktivní záření		*	*	-	-	
Stlačený vzduch		+	+	+	+	
Toluen, trichloretylen		*	-	+		
Uhlovodíky		+	+	+	+	
Voda	< 80°C	+	+	+	+	
	> 80°C	+	*	+	+	
Vodík	studený	+	+	+	+	
	teplý	+	*	+	+	

+ odolává výborně
 - neodolává
 * odolává dobře nebo podmíněně
 prázdné nejsou informace

OZNAČOVÁNÍ

(dle ČSN 13 3005-1)

Údaje na tělese kohoutu

- ochranná známka výrobce
- objednací číslo výrobku
- časový kód (výrobní číslo u zakázek dle vyhlášky 132/2008 Sb, u provedení pro O₂ a u provedení s kódem PC1)
- jmenovitá světlost
- jmenovitý tlak
- maximální provozní teplota
- materiál tělesa
- číslo tavby materiálu tělesa
- značka provedené tlakové zkoušky
- kód těsnění ucpávky hřídele
- šipka, udávající doporučený směr průtoku média

Údaje na rukojeti kohoutu

- šipky a nápisy OFF - ON, udávající směr UZAVŘENÍ - OTEVŘENÍ kohoutu

Údaje na navařovací kuželce a navařovacím nátrubku

- materiál

Armatura ve stupni čistoty pro O₂ je označena přívěsným modrým štítkem.

DODÁVÁNÍ

Každá dodávka obsahuje, není-li se zákazníkem dohodnuto jinak

- dodací list
- výrobky podle objednávky
- průvodní technická dokumentace v češtině:
 - o osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, které je současně záručním listem
 - o protokol o zkoušce a přehled použitých materiálů
 - o návod k výrobku
 - o protokol o kontrole provedení pro O₂ (pouze v případě armatury s kódem P2S)
 - o protokol o kontrole čistoty vnitřních povrchů (pouze v případě armatury s kódem PC1)
 - o prohlášení dodavatele o shodě dle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (u zakázek dle vyhlášky 132/2008 Sb.)

Je-li stanoveno v kupní smlouvě, nebo dohodnuto jinak, může být dodávána s výrobkem další dokumentace:

- kopie inspekčního certifikátu 3.1 dle ČSN EN 10204 na materiál tělesa a další díly dle tabulky použitých materiálů s číslem tavby
- prohlášení o shodě s objednávkou 2.1 dle ČSN EN 10204
- prohlášení výrobce ZPA Nová Paka č. rem-cec005-11 o seizmické kvalifikaci přístrojového vybavení pro podmínky provozu na JE Temelín, JE Dukovany a JE Mochovce 3. a 4. blok
- kopie protokolu o zkoušce odolnosti prostředí
- prohlášení dodavatele o shodě dle ČSN EN ISO/IEC 17050-1

SPOLEHLIVOST

Ukazatele spolehlivosti v provozních podmínkách a podmínkách prostředí uvedených v tomto návodu

- střední doba provozu mezi poruchami 96 000 hodin (inf. hodnota)
- předpokládaná životnost 10 let

OBJEDNÁVÁNÍ

V objednávce se uvádí:

- název
- objednací číslo výrobku
- zda je výrobek objednán jako vybrané zařízení bezpečnostní třídy 2 a 3 ve smyslu vyhlášky č. 132/2008 Sb.
- požadavek na další dokumentaci dle čl. DODÁVÁNÍ
- jiné (zvláštní) požadavky
- počet kusů

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY**Standardní provedení:**

Kohout kulový PN 63
972 11 21 21 W2 BM1 KU1 KU1
20 ks

Zvláštní požadavek:

Kohout kulový PN 63
972 11 99 99
uveďte druh koncovek vstupu a výstupu
5 ks




TABULKA 1 - PROVEDENÍ KULOVÝCH KOHOUTŮ TYP 972

SPECIFIKACE			OBJEDNACÍ ČÍSLO												
			972	1	1	xx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		
PROVEDENÍ KOHOUTU dle obr.1	přímý		1	1											
PŘIPOJOVACÍ KONCOVKY dle tabulky 2	vstupu				xx										
	výstupu					xx									
UCPÁVKA HŘÍDELE	O-kroužek FPM +PTFE+PVDF	-20 až +150°C							W1						
	O-kroužek NBR +PTFE+PVDF	-30 až +125°C							W2						
BARVA NÁVLEKU RUKOJETI	zelená									BZ1					
	červená									BR1					
	modrá									BM1					
	žlutá									BY1					
SPECIÁLNÍ ÚPRAVA *)	stupeň čistoty pro O ₂										P2S				
	čistota vnitřních povrchů zařízení stupně I											PC1			
KÓD PŘÍSLUŠENSTVÍ dle tabulky 3 *)	vstupu													xxx	
	výstupu														xxx












*) Pokud nebude kód uveden, bude dodána armatura bez speciální úpravy a bez příslušenství.

TABULKA 2 - PŘEHLED PŘIPOJOVACÍCH KONCOVEK

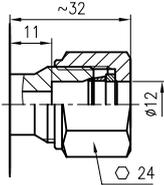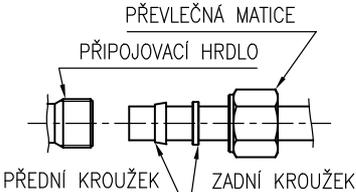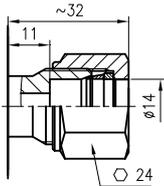Všechny uvedené přípojovací koncovky (mimo koncovek s kódy 31, 35, a 37) jsou konstruovány jako celoprůtokové o jmenovité světlosti DN 10.

KÓD	NÁKRES	MONTÁŽNÍ POSTUP PŘIPOJENÍ KONCOVEK SE ZÁŘEZNYMI KROUŽKY
14		<p>Pomocí převlečné matice a dvou kroužků lze rozebiratelně připojit nelegovanou, legovanou nebo korozivzdornou trubku (dle ČSN EN 10216-2+A2 a ČSN EN 10216-5) o Ø12 nebo Ø14 mm s tolerancí vnějšího průměru ± 0,3 mm.</p> <p>PRVNÍ MONTÁŽ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Na rovně uříznutý a otřepů zbavený konec trubky nasuneme převlečnou matici, zadní (válcový) kroužek a přední (kuželový) kroužek – pozor na jeho orientaci! Pro zajištění správné funkce je nutné zachovat výrobcem nanesenou vrstvu mazacího tuku na kuželové těsnicí ploše, zadním kroužku a na závitech! Konec trubky s kroužky vsuneme až na dno přípojovacího hrdla a převlečnou matici utáhneme rukou. Pomocí momentového klíče utáhneme převlečnou matici momentem 55 Nm (pro trubku Ø 12 mm) nebo 65 Nm (pro trubku Ø 14 mm). <p>DEMONTÁŽ + OPAKOVANÁ MONTÁŽ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Demontáž provedeme úplným vyšroubováním převlečné matice při vypuštěném tlaku ze systému. Před opětovnou montáží zkontrolujeme čistotu trubky, závitů a všech těsnicích ploch, případně jejich poškození. Otáčení předního zářezného kroužku na trubce není závadou! Pro zajištění správné funkce je vhodné zachovat výrobcem nanesenou vrstvu mazacího tuku na kuželové těsnicí ploše, zadním kroužku a na závitech, případně znovu namazat. V případě potřeby lze tento originální tuk objednat u výrobce armatury. Montáž provedeme zasunutím konce trubky s kroužky a převlečnou maticí až na dno přípojovacího hrdla. Převlečnou matici utáhneme rukou. Pomocí momentového klíče matici utáhneme momentem pro opakovanou montáž, tzn. 50 Nm (pro trubku Ø 12 mm) nebo 55 Nm (pro trubku Ø 14 mm). <p>UPOZORNĚNÍ: V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPROVÁDĚT DOTAHOVÁNÍ (POVOLOVÁNÍ) PŘEVLEČNÉ MATICE POD TLAKEM – může vést ke smrtelnému zranění!!!</p> <p>Nedodržení výše uvedených utahovacích momentů (tzn. při nedotažení nebo přetažení převlečné matice) při montáži a minimální přímé části trubky od jejího konce se snižuje odolnost spoje vůči tlakům a vibracím, následně pak může dojít i k netěsnostem spoje.</p> <p>V případě vibrací potrubního systému je nutno připojovanou armaturu fixovat pomocí vhodného držáku a přípojovací potrubí upevnit v určitých vzdálenostech trubkovými příchýtkami.</p> <p>PŘIPOJOVANÁ TRUBKA MUSÍ BÝT ZCELA ZASUNUTA NA DNO HRDLA</p>  
15		

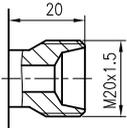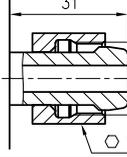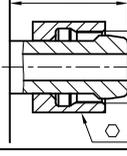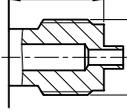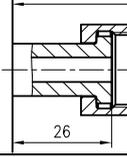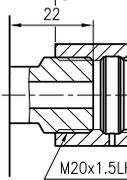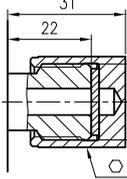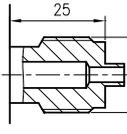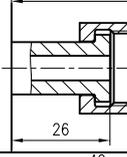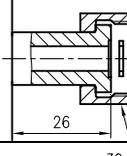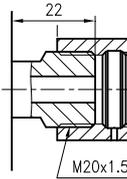TABULKA 2 - PŘEHLED PŘIPOJOVACÍCH KONCOVKŮ – pokračování z předcházející stránky

KÓD	NÁKRES	POPIS A MONTÁŽNÍ POSTUP
21		ŠROUBENÍ PRO KUŽELKU 1. Na kuželku nasuňte převlečnou matici 2. Kuželku přivařte na konec trubky 3. Maticí přišroubujte trubku k hrdlu, a utáhněte momentem max. 120 Nm 4. Kuželku s převlečnou maticí lze objednat dle tabulky 3.
22		NAVAŘENÁ KUŽELKA S PŘEVLEČNOU MATICÍ M20x1,5 Maticí přišroubujte armaturu k šroubení pro kuželku, které je součástí např. kondenzační nádoby, jiného ventilu apod., stranovým klíčem 32 přidržete přírubu kohoutu a matici utáhněte momentem max. 120 Nm.
23		NAVAŘENÁ KUŽELKA S PŘEVLEČNOU MATICÍ M22x1,5 Maticí přišroubujte armaturu k šroubení pro kuželku s příslušným závitem, které je součástí např. potrubí, stranovým klíčem 32 přidržete přírubu kohoutu a matici utáhněte momentem max. 150 Nm.
31		MANOMETRICKÉ ŠROUBENÍ M20x1,5 1. Na nátrubek nasuňte převlečnou matici 2. Nátrubek přivařte na konec trubky 3. Na šroubení navlékněte kovové těsnění 4. Maticí přišroubujte potrubí k šroubení a utáhněte momentem max. 120 Nm Nátrubek s převlečnou maticí a těsněním lze objednat dle tabulky 3.
32		NAVAŘENÝ NÁTRUBEK S PŘEVLEČNOU MATICÍ M20x1,5 Maticí armaturu přišroubujte k manometrickému šroubení s příslušným závitem a utáhněte momentem max. 120 Nm. Kovové těsnění (není součástí dodávky), možno objednat dle tabulky 3 – Těsnící kroužky pro navařovací nátrubek.
33		ŠROUBENÍ S TLAKOMĚROVOU PŘÍPOJKOU M20x1,5 LH / M20x1,5 Šroubení slouží k připojení tlakoměru nebo ventilu s manometrickým šroubením M20x1,5 1. Na šroubení tlakoměru navlékněte kovové těsnění (není součástí dodávky, lze objednat dle tabulky 3 – Těsnící kroužky pro navařovací nátrubek) 2. Tlakoměr a armaturu navzájem sešroubujte tlakoměrovou přípojkou (dodává se s armaturou), kterou dotáhněte momentem max. 120 Nm
34		ZKUŠEBNÍ ŠROUBENÍ M20x1,5 Šroubení slouží k připojení kontrolního tlakoměru Dodává se včetně zátky s těsněním. Hliníkové těsnění je vyrobeno z materiálu EN AW-1050A. Doporučený utahovací moment max. 120 Nm Těsnění lze objednat i samostatně pod objednací číslem 221386.
35		MANOMETRICKÉ ŠROUBENÍ G1/2 1. Na nátrubek nasuňte převlečnou matici 2. Nátrubek přivařte na konec trubky 3. Na šroubení navlékněte kovové těsnění 4. Maticí přišroubujte potrubí k šroubení a utáhněte momentem max. 120 Nm Nátrubek s převlečnou maticí a těsněním lze objednat dle tabulky 3.
36		NAVAŘENÝ NÁTRUBEK S PŘEVLEČNOU MATICÍ G1/2 Maticí armaturu přišroubujte k manometrickému šroubení s příslušným závitem a utáhněte momentem max. 120 Nm. Kovové těsnění (není součástí dodávky), lze objednat dle tabulky 3 – Těsnící kroužky pro navařovací nátrubek.
37		NAVAŘENÝ NÁTRUBEK S PŘEVLEČNOU MATICÍ M20x1,5 S TĚSNĚNÍM DLE STANDARDU SHELL Maticí armaturu přišroubujte k manometrickému šroubení a utáhněte momentem max. 120 Nm. Těsnění zajišťuje nerezový těsnící kroužek z materiálu 1.4404. Těsnění lze objednat i samostatně pod objednací číslem 120208.
39		ŠROUBENÍ S TLAKOMĚROVOU PŘÍPOJKOU M20x1,5 LH / G1/2 Šroubení slouží k připojení tlakoměru nebo ventilu s manometrickým šroubením G1/2 1. Na šroubení tlakoměru navlékněte kovové těsnění (není součástí dodávky, lze objednat dle tabulky 3 – Těsnící kroužky pro navařovací nátrubek) 2. Tlakoměr a armaturu navzájem sešroubujte tlakoměrovou přípojkou (dodává se s armaturou), kterou dotáhněte momentem max. 120 Nm

TABULKA 2 - PŘEHLED PŘIPOJOVACÍCH KONCOVEK – pokračování z předcházející stránky

KÓD	NÁKRES	POPIS A MONTÁŽNÍ POSTUP
40		<p>ŠROUBENÍ S TLAKOMĚROVOU PŘÍPOJKOU G1/2 LH / G1/2</p> <p>Šroubení slouží k připojení tlakoměru nebo ventilu s manometrickým šroubením G1/2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na šroubení tlakoměru navlékněte kovové těsnění (není součástí dodávky, lze objednat dle tabulky 3 – Těsnicí kroužky pro navařovací nátrubek) 2. Tlakoměr a armaturu navzájem sešroubujte tlakoměrovou přípojkou (dodává se s armaturou), kterou dotáhněte momentem max. 120 Nm
42		<p>VNĚJŠÍ ZÁVIT 1/2 - 14 NPT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na závit naviňte těsnicí pásku z PTFE 2. Armaturu zašroubujte do otvoru s odpovídajícím vnitřním závitem, stranovým klíčem 32 přidržete přírubu kohoutu a matici utáhněte momentem max. 60 Nm
54		<p>VNITŘNÍ ZÁVIT 1/2 - 14 NPT</p> <p>Závit je vyříznut v navařené koncovce.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na odpovídající vnější závit naviňte těsnicí pásku z PTFE 2. Šroubení, případně trubku, zašroubujte do otvoru v armatuře, stranovým klíčem 32 přidržete přírubu kohoutu a matici utáhněte momentem max. 60 Nm
62		<p>VNĚJŠÍ ZÁVIT G1/2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na závit naviňte těsnicí pásku z PTFE 2. Armaturu zašroubujte do otvoru s odpovídajícím vnitřním závitem, stranovým klíčem 32 přidržete přírubu kohoutu a matici utáhněte momentem max. 120 Nm
71		<p>VNITŘNÍ ZÁVIT G1/4</p> <p>Závit je vyříznut v přírubě.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na odpovídající vnější závit naviňte těsnicí pásku z PTFE 2. Šroubení, případně trubka se zašroubuje do otvoru v navařené koncovce Stranovým klíčem 32 přidržete přírubu kohoutu a matici utáhněte momentem max. 35 Nm.
72		<p>VNITŘNÍ ZÁVIT G1/2</p> <p>Závit je vyříznut v navařené koncovce.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na odpovídající vnější závit naviňte těsnicí pásku z PTFE 2. Šroubení, případně trubku, zašroubujte do otvoru v navařené koncovce 3. Stranovým klíčem 32 přidržete přírubu kohoutu a matici utáhněte momentem max. 120 Nm
73		<p>VNITŘNÍ ZÁVIT G3/8</p> <p>Závit je vyříznut v přírubě.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na odpovídající vnější závit naviňte těsnicí pásku z PTFE 2. Šroubení, případně trubka se zašroubuje do otvoru v navařené koncovce 3. Stranovým klíčem 32 přidržete přírubu kohoutu a matici utáhněte momentem max. 80 Nm.
99		JINÁ PŘIPOJOVACÍ KONCOVKA

OBJEDNÁVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

V objednávce se uvádí

- název
- objednací číslo
- počet kusů

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

Standardní provedení:

1. Navařovací nátrubek s převlečnou maticí a těsněním
981 NA1
20 ks
2. Těsnění
382041
20 ks

TABULKA 3 - PŘEHLED VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD	NAVAŘOVACÍ KUŽELKA S PŘEVLEČNOU MATICÍ			
	MATERIÁL	VNITŘNÍ Ø [mm]	ROZMĚROVÝ NÁKRES	
KU1	uhlíková ocel	1.0569		
KU2	korozivzdorná ocel	1.4541		
KU3	žáropevná ocel	15 128		
KKU4	uhlíková ocel	1.0569		
KKU5	korozivzdorná ocel	1.4541		
KKU6	žáropevná ocel	15 128		
	PŘEVLEČNÁ MATICE PRO NAVAŘOVACÍ KUŽELKU			
	MATERIÁL MATICE	ROZMĚROVÝ NÁKRES MATICE	ROZMĚROVÝ NÁKRES ŠROUBENÍ	
	korozivzdorná ocel 1.4541 (pouze pro KU2, KU3, KKU5 a KKU6) uhlíková ocel 11 109.0 (pouze pro KU1 a KKU4)			
KÓD	NAVAŘOVACÍ NÁTRUBEK S PŘEVLEČNOU MATICÍ A TĚSNĚNÍM			
	MATERIÁL NÁTRUBKU	ZÁVIT MATICE	VNITŘNÍ Ø NÁTRUBKU [mm]	ROZMĚROVÝ NÁKRES NÁTRUBKU
NA1	uhlíková ocel	1.0569	M20 x 1,5	
NA2	korozivzdorná ocel	1.4541		
NA3	žáropevná ocel	15 128		
NAG1	uhlíková ocel	1.0569	G 1/2	
NAG2	korozivzdorná ocel	1.4541		
NAG3	žáropevná ocel	15 128		
NA4	uhlíková ocel	1.0569	M20 x 1,5	
NA5	korozivzdorná ocel	1.4541		
NA6	žáropevná ocel	15 128		
NAG4	uhlíková ocel	1.0569	G 1/2	
NAG5	korozivzdorná ocel	1.4541		
NAG6	žáropevná ocel	15 128		
	PŘEVLEČNÁ MATICE PRO NAVAŘOVACÍ NÁTRUBEK			
	MATERIÁL MATICE	ROZMĚROVÝ NÁKRES MATICE	ROZMĚROVÝ NÁKRES ŠROUBENÍ	
	korozivzdorná ocel 1.4541 (pouze pro NA2, NAG2, NA3, NAG3, NA5, NAG5, NA6 a NAG6) uhlíková ocel 11 109.0 (pouze pro NA1, NAG1, NA4 a NAG4)			
OBJEDNACÍ ČÍSLO	TĚSNICÍ KROUŽKY PRO NAVAŘOVACÍ NÁTRUBEK			
	MATERIÁL	ROZMĚROVÝ NÁKRES		
382 041	Al	EN AW-1050A		
276 067	Cu	42 3005		
382 063	korozivzdorná ocel	1.4541		
382 096	korozivzdorná ocel	1.4404		

Volitelné příslušenství dle tabulky 3 lze objednat i samostatně jako typ 981 (dle katalogu příslušenství 981).

